

Trin for trin

Trin for trin guide til stenslagsreparation

Lavet med K4200i

Trin 1



COBRAX^{PRO}

Monter spejlet i en sådan vinkel, at stenslaget er synligt udefra.


Trin 2



COBRAX^{PRO}


Anvend boremaskinen til at bore ned i midten af stenslaget. (45o vinkel)

Dette gøres for at fjerne eventuel skidt i stenslaget, samtidig med at det skaber bedre vedhæftning for pit filleren. Derudover bliver det nemmere at skyde stenslaget op.

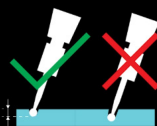

Bor ned til at kuglen er lige under overfladen.

Trin 3

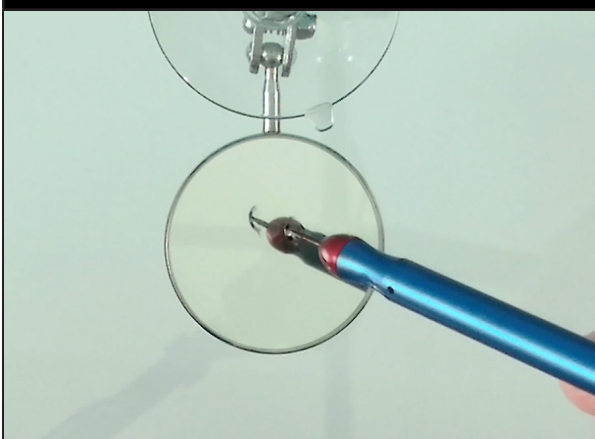

COBRAX^{PRO}

Anvend stenslagsåbneren til at fjerne glasstøv.

Træk stemplet helt op og lad det efterfølgende falde mod glasset. Dette udvider stenslaget og tillader resinen at trænge ind.

Ved at udvide stenslaget bliver det også nemmere at fjerne eventuel fugt og vand.

Trin 4



COBRAXPRO

Inden du monterer broen er det vigtigt at tjekke at den er i hak. Fat begge sider af den roterbare del af broen (sugekoppen) og drej til du hører en klik-lyd.


Derudover er det også vigtigt at stemplet er skruet tilbage, så gummilæben flugter med sugekoppen.

Trin 5



COBRAXPRO

 Monter nu 3i1 broen så hullet i vakuumstemplet er centreret over stenslaget.



Trin 6



COBRAXPRO

Roter 3i1 mod varmeelementet. Tænd for værktøjet.


Tryk efterfølgende på højre knap og vent til den varmer glasset op til 60o (rød lampe lyser under opvarming).

3i1 broen køler automatisk glasset ned til 20-25o. (blå lampe lyser under afkøling)

Temperaturen er indikeret på displayet.



Trin 7

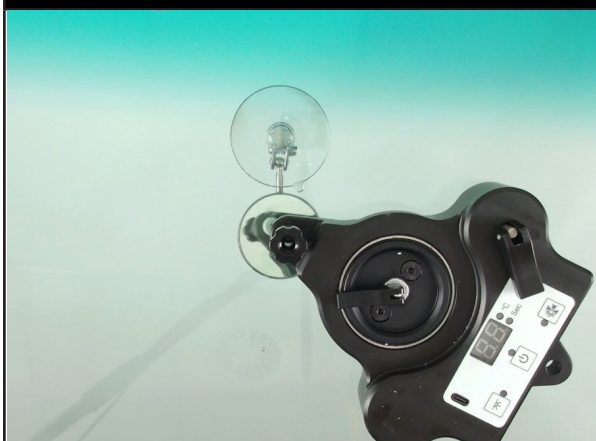


COBRAXPRO

Roter 3i1 mod vakuumstemplet.

Skrue efterfølgende stemplet ned så læben slutter tæt mod glasset.

Trin 8

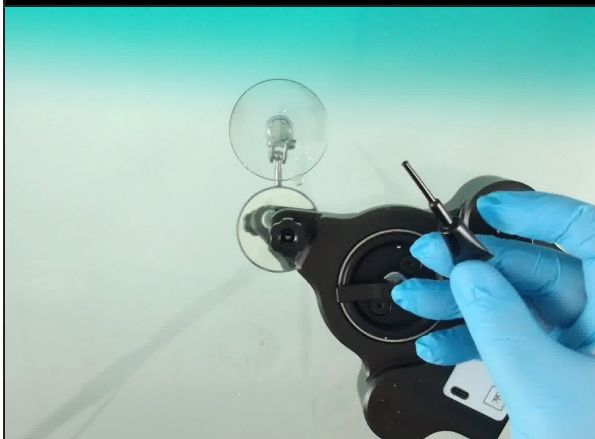


COBRA X PRO


Skru inderste del af vakuumstemplet helt ud, bemærk at læben skal forblive tæt mod glasset.

Knæk pipetten af og påfyld indholdet i den sorte del af vakuumstemplet (tryk 5 gange).

Eller fyld sprøjten med 0,15 ml. resin og påfyld resinen i vakuumstemplet.

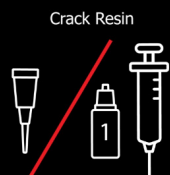

Trin 9

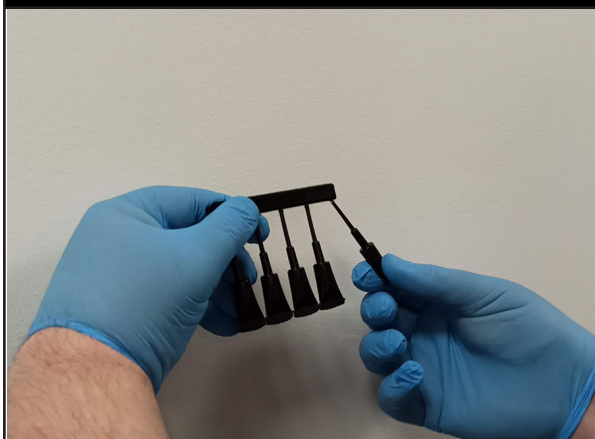

COBRA X PRO

Ved brug af pipetter er det vigtigt at vende racken på hovedet inden pipetten knækkes af.

Trin 10



COBRA X PRO

Forbind broen og pumpen med den røde slange.

Den lige ende kobles på pumpen og den bøjede ende kobles på broen.

Trin 11




COBRA X PRO

Tænd pumpen, og start den automatiske tryk/vakuum proces ved at trykke på den grønne knap.

Denne proces varer i 6 minutter.

Denne proces kan enten gentages eller tryk/vakuum kan laves separat med de røde knapper.

Trin 12

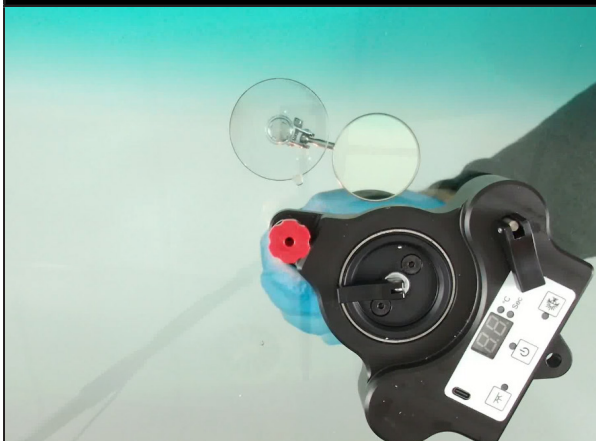

COBRA X PRO

Anvend lighter til at varme glasset fra inder-siden. Varm aldrig mere end at du kan røre ved glasset.

Det er altid muligt at varme imens systemet er under tryk eller vakuum.



Trin 13



COBRA X PRO

Fjern den røde slange.

Trin 14



COBRA X PRO

Drej broen og tør potentiel våd resin væk*


Påfyld en dråbe pit filler på stenslaget.

**Vi anbefaler at du holder et stykke papir omkring stemplet når du drejer broen, da trykudligningen kan foresage at resin sprøjter ud.*

Pit Fill



Trin 15

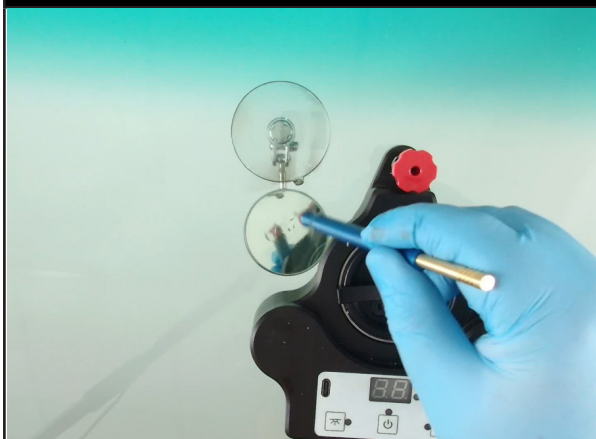

COBRA X PRO

Anvend stenslagsåbneren til at fjerne eventuelle luftbobler i pit filleren.*

**Før den forsigtigt hen over reparationen.*


Trin 16



COBRA X PRO

Placer linerfilm over stenslaget.

Trin 17

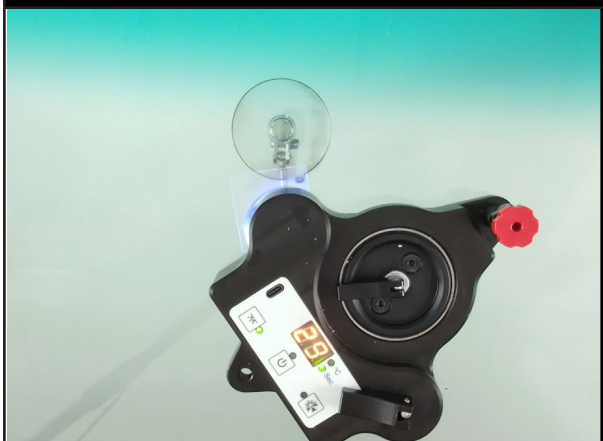

COBRA X PRO

Rotér 3i1 mod UV-lampen.

Tænd for systemet. Aktiver herefter UV-lampen på venstre knap.

UV-lampen hærder stenslaget på 30 sekunder.



Trin 18




COBRA X PRO

Fjern efterfølgende 3i1 systemet, spejlet og linerfilm.

Tør eventuelt våd resin væk.

Trin 19

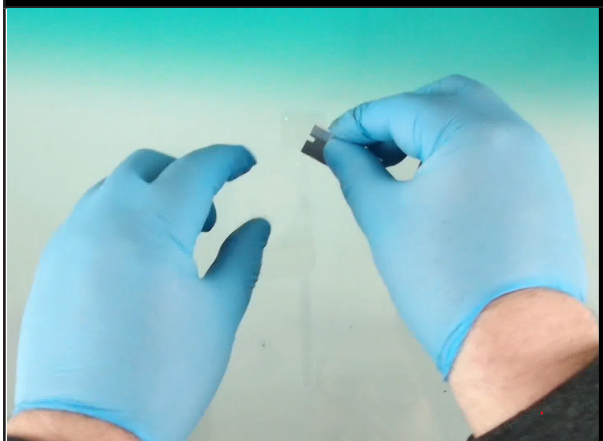

COBRA X PRO

Skrab nu pit filler af ruden med et barberblad i en 90-graders vinkel mod glasset.

Trin 20



COBRA[®]X^{PRO}

Påfør polish.

Polish



Trin 21



COBRA[®]X^{PRO}

Polér området med en blød, ren klud, eller et stykke rent papir*, og rengør efterfølgende ruden med ruderens.

**ingen rester af våd resin*

Polish



Nyd dit færdige resultat!

COBRA[®]X^{PRO}